

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
B1019	UD	R3/1	2PG-BRR90T2-7002093	ゲート付冷凍バン	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	車検切れ <input checked="" type="radio"/> 切れ 抹消	245,086 km タコグラフ年月 ナシ	2,350 kg	L 6,260	W 2,260	H 2,260 (2.260)	馬力 240ps	ターボ 有	3ペダル

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,940 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ 少 <input checked="" type="radio"/> 多	温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ 有 <input checked="" type="radio"/> 無	外気33℃ 設定-32℃
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ GLF No.E5G5853							ベット 有 <input checked="" type="radio"/> 無	庫内32℃⇒-13.5℃
ラッシングレール2段 庫内灯3灯(LED) 床:システムフロア 左サイド扉 90度ストッパー								クロス張り 有 <input checked="" type="radio"/> 無	5H稼働
冷凍機:デンソー P28CN-P4-22S								ETC 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
格納ゲート:新明和 RAK10-6485D No.S11003680								ラジオ 有 <input checked="" type="radio"/> 無	バックモニター

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 飛石有

記録簿
有 <input checked="" type="radio"/> 無

PMマフラ
<input checked="" type="radio"/> 有 無

証明書
有 <input checked="" type="radio"/> 無

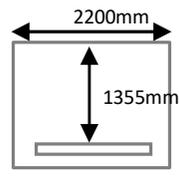
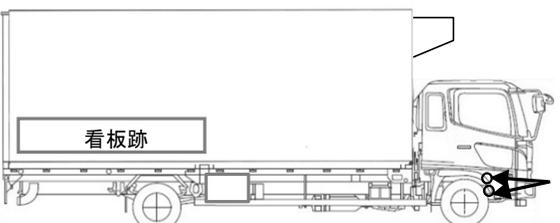
S・リミッタ
有 <input checked="" type="radio"/> 無

証明書
有 <input checked="" type="radio"/> 無

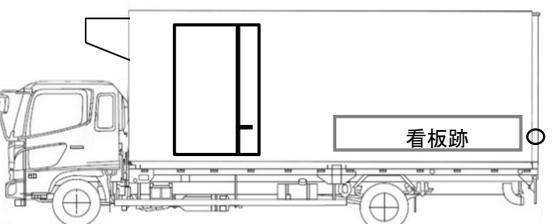
サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 4対(LED)



※フロントバンパー点サビ多数

看板跡



看板跡

ドアキズ小

門口凹み

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

<input type="checkbox"/>	6	前	5	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
4	4		4	4
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

F  4 スペア  R

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります