

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
B1019	UD	R3/1	2PG-BRR90T2-7002093	ゲート付冷凍バン	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M 6速
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消 切れ 抹消	245,086 km タコグラフ年月 ナシ	2,350 kg	L 6,260 W 2,260 H 2,260 (2.260)	馬力 240ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> C D E	AC <input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,940 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ 少 <input checked="" type="radio"/> 中 多	温度設定		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ 有 <input checked="" type="radio"/> 無	外気33℃ 設定-32℃		
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ GLF No.E5G5853				ベット 有 <input checked="" type="radio"/> 無	庫内32℃⇒-13.5℃		
ラッシングレール2段 庫内灯3灯(LED) 床:システムフロア 左サイド扉 90度ストッパー					クロス張り 有 <input checked="" type="radio"/> 無	5H稼働		
冷凍機:デンソー P28CN-P4-22S					ETC 有 <input checked="" type="radio"/> 無			
格納ゲート:新明和 RAK10-6485D No.S11003680					ラジオ 有 <input checked="" type="radio"/> 無	バックモニター		

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
200L


Fガラス状態
要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 飛石有

記録簿
有 <input checked="" type="radio"/> 無

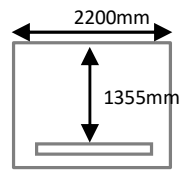
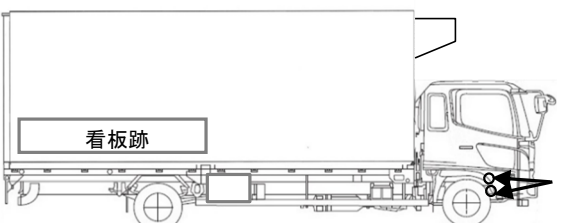
PMマフラ
<input checked="" type="radio"/> 有 無
証明書
有 <input checked="" type="radio"/> 無

S・リミッタ
有 <input checked="" type="radio"/> 無
証明書
有 <input checked="" type="radio"/> 無

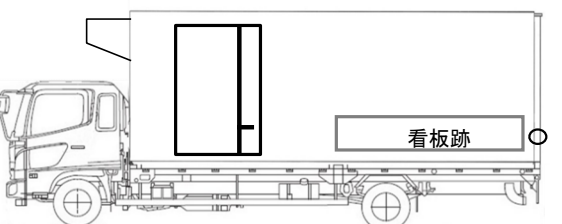
サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 4対(LED)



※フロントバンパー点サビ多数

看板跡



看板跡

ドアキズ小

門口凹み

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

<input type="checkbox"/>	6	前	5	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
4	4	4	4	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

F  4 スペア  R

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります